



Plugue SolConeX, 16 A

Série 8570/12

Índice

1	Informações Gerais	3
1.1	Fabricante	3
1.2	Informações relativas ao manual de instruções	3
1.3	Outros documentos	3
1.4	Conformidade com as normas e regulamentos	3
2	Explicação dos símbolos	4
2.1	Símbolos do manual de instruções	4
2.2	Advertência	4
2.3	Símbolos no aparelho	5
3	Indicações de segurança	5
3.1	Conservação do manual de instruções	5
3.2	Qualificações do pessoal	5
3.3	Utilização segura	6
3.4	Transformações e modificações	6
4	Função e estrutura do aparelho	7
4.1	Função	7
5	Dados técnicos	7
6	Transporte e armazenamento	11
7	Montagem e instalação	11
7.1	Indicações das dimensões / dimensões de fixação	11
7.2	Montagem / desmontagem, posição de uso	11
7.3	Instalação	12
8	Colocação em funcionamento	14
9	Operação	14
10	Conservação, manutenção, reparo	15
10.1	Conservação	15
10.2	Manutenção	15
10.3	Reparo	15
10.4	Devolução	16
11	Limpeza	16
12	Descarte	16
13	Acessórios e peças de reposição	16

1 Informações Gerais

1.1 Fabricante

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany

Tel.: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: r-stahl.com
E-mail: info@r-stahl.com

1.2 Informações relativas ao manual de instruções

Nº de identificação: 273234 / 8570654300
Código de publicação: 2020-02-10-BA00-III-pt-00

O manual de instruções original é a versão em inglês.
Este é legalmente vinculativo em todas as circunstâncias jurídicas.

1.3 Outros documentos

- Folha de dados do conector SolConeX
- Documentos em outros idiomas, consulte r-stahl.com.

1.4 Conformidade com as normas e regulamentos

Certificados e declaração de conformidade CE, ver r-stahl.com.
O aparelho possui uma autorização IECEx. Certificado, consulte Homepage IECEx:
<http://iecex.iec.ch/>
Os outros certificados nacionais estão disponíveis para download através do seguinte link: <https://r-stahl.com/en/global/support/downloads/>.

BR

2 Explicação dos símbolos

2.1 Símbolos do manual de instruções

Símbolo	Significado
	Dicas e recomendações para utilização do aparelho
	Perigo por atmosfera com risco de explosão

BR



2.2 Advertência

Cumprir obrigatoriamente as advertências, para minimizar o risco construtivo condicionado pela operação. As advertências estão estruturadas da seguinte forma:

- Palavra de sinalização: PERIGO, ADVERTÊNCIA, CUIDADO, NOTA
- Tipo e fonte do perigo/do dano
- Consequências do perigo
- Medidas preventivas para evitar o perigo ou o dano

	PERIGO
	Perigos para pessoas A inobservância das instruções causa ferimentos graves ou morte.
	ADVERTÊNCIA
	Perigos para pessoas A inobservância das instruções pode causar ferimentos graves ou levar a morte.
	CUIDADO
	Perigos para pessoas A inobservância das instruções pode causar ferimentos leves em pessoas.
NOTA	
Prevenção de danos A inobservância das instruções pode causar danos materiais no aparelho e/ou no ambiente.	

2.3 Símbolos no aparelho

Símbolo	Significado
	Marcação CE conforme diretiva atualmente em vigor.
	Aparelho certificado conforme marcação para áreas potencialmente explosivas.

3 Indicações de segurança

3.1 Conservação do manual de instruções

- Ler atentamente o manual de instruções.
- Conservar o manual de instruções no local de instalação do aparelho.
- Observar a documentação e os manuais de instruções dos aparelhos que serão conectados.

3.2 Qualificações do pessoal

Para realizar as atividades descritas neste manual de instruções, é necessário empregar pessoal devidamente qualificado. Isto aplica-se especialmente aos trabalhos nas áreas

- Projeção
- Montagem e desmontagem do aparelho
- Instalação (elétrica)
- Colocação em funcionamento
- Manutenção, reparação, limpeza

Os técnicos que realizarem estas atividades têm de possuir um nível de conhecimentos que inclua as normas e regulamentações nacionais relevantes.

Para a realização de atividades em áreas com risco de explosão são necessários outros conhecimentos específicos! A R. STAHL recomenda um nível de conhecimentos descrito nas seguintes normas:

- IEC/EN 60079-14 (Projeção, seleção e instalação de sistemas elétricos)
- IEC/EN 60079-17 (Verificação e manutenção de sistemas elétricos)
- IEC/EN 60079-19 (Reparação de aparelhos, repetição e regeneração)

BR

3.3 Utilização segura

Antes da montagem

- Ler e observar as indicações de segurança neste manual de instruções!
- Certificar-se de que o pessoal responsável conhece todo o conteúdo deste manual de instruções.
- Utilizar o aparelho somente para o propósito e para o fim previsto aprovado.
- Em caso de condições de operação que não sejam cobertas pelos dados técnicos do aparelho, é obrigatório consultar a R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
- Antes da instalação, certifique-se de que o aparelho não apresenta danos.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta ou não autorizada do aparelho, bem como da inobservância deste manual de instruções.



Montagem e instalação

- Os trabalhos de montagem e instalação devem ser realizados apenas por pessoas qualificadas (consulte o capítulo "Qualificações do pessoal").
- Instalar o aparelho somente em áreas para as quais ele seja apropriado de acordo com sua marcação.
- Durante a instalação e a operação, observar as indicações (valores característicos e condições nominais de operação) nas placas de identificação e tipo, os dados técnicos neste manual de instruções, assim como nas placas de indicação no aparelho.
- Antes da instalação, certifique-se de que o aparelho não esteja danificado.
- Não abrir o aparelho quando ele estiver energizado.
- Evitar a carga eletrostática no aparelho.


Colocação em funcionamento, manutenção, reparo

- A colocação em funcionamento e manutenção apenas podem ser realizadas por pessoas qualificadas e autorizadas (ver capítulo "Qualificações do pessoal").
- Antes da colocação em funcionamento, certificar-se de que o aparelho não apresenta danos.
- Executar somente os trabalhos de manutenção descritos neste manual de instruções.

3.4 Transformações e modificações

	<p style="text-align: center;">PERIGO</p> <p>Perigo de explosão devido a modificações e alterações no aparelho! A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não modificar ou alterar o aparelho.
	<p>Não assumimos responsabilidade e garantia por danos, que ocorram devido a modificações e alterações.</p>

4 Função e estrutura do aparelho

	PERIGO
	<p>Perigo de explosão devido a utilização para fins não previstos! A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar o aparelho somente conforme as condições de operação estipuladas no manual de instruções. • Utilizar o aparelho somente em conformidade com o fim previsto referido neste manual de instruções.

4.1 Função

Faixa de aplicação

O conector 8570/12 é um equipamento elétrico e com proteção contra explosões. É certificado para utilização em áreas potencialmente explosivas das zonas 1, 2, 21 e 22. Ele se destina à conexão de equipamentos elétricos móveis e fixos, bem como à conexão de cabos ou de circuitos em áreas potencialmente explosivas.

BR

5 Dados técnicos

Proteção contra explosões

Global (IECEX)

Gás e poeira	IECEX PTB 19.0019X Ex eb IIC T6 ... T5 Gb Ex tb IIIC T75 °C Db
--------------	--

Europa (ATEX)

Gás e poeira	PTB 19 ATEX 1006 X ⊕ II 2 G Ex eb IIC T6 ... T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db
--------------	--

Comprovativos e certificados

Certificados	IECEX, ATEX
--------------	-------------

Dados técnicos

Dados elétricos

Tensão operacional nominal	máx. 50 ... 690 V CA / máx. 110 V CC
Frequência	50 / 60 Hz (em frequências ≥ 100 Hz, necessária redução para 12 A)
Tolerância de tensão	-10 ... +10 %
Corrente operacional nominal	16 A (máx. 20 A, como versão especial)
Tensão de isolamento nominal	750 V

Dados técnicos

Condições ambientais


Varição de temperatura de serviço	-50 ... +65 °C -40 ... +65 °C, opcional (sem silicone)
	A temperatura ambiente e operacional máxima, assim como a classe de temperatura, dependem da combinação do plugue e da tomada. Para avaliação, consulte o manual de instruções da tomada ou flange em que o plugue é usado.

Dados mecânicos


Número de polos	1P + N + $\frac{1}{2}$ / 2P + $\frac{1}{2}$ / 3P + $\frac{1}{2}$ / 3P + N + $\frac{1}{2}$
Material do invólucro	Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Grau de proteção	IP66 conforme IEC/EN 60529
Resistência a impactos	IK 10 conf. a IEC 62262-0 e a IEC 60309-1
Tipo de conexão	Bornes roscados
Bornes de ligação	extra-flexível 1 x 1,5 mm ² ... 1 x 4 mm ² (AWG 16 ... AWG 12)
	extra-flexível com terminal ilhós 1 x 1,5 mm ² ... 1 x 4 mm ² (AWG 16 ... AWG 12)
Peso	8570/12-3.. 0,331 kg
	8570/12-4.. 0,384 kg
	8570/12-5.. 0,444 kg
Vida útil	> 5.000 ciclos de inserção mecânica de ac. com IEC/EN 60309-1
Torque de aperto	Bornes: 1,2 Nm Parafusos do invólucro: 1,0 Nm Dispositivo de alívio da tensão: 1,5 Nm
Prensa cabos	
Diâmetro de cabo	8 ... 18 mm
	8 ... 15 mm (sem silicone)
	Anel 1 + 2 + 3 + 4 8 ... 11 mm
	Anel 2 + 3 + 4 11 ... 15 mm
	Anel 3 + 4 15 ... 18 mm (apenas para vedação de silicone)

Disposição dos pinos de contato

Posição: posição de hora, vista: lado frontal do conector

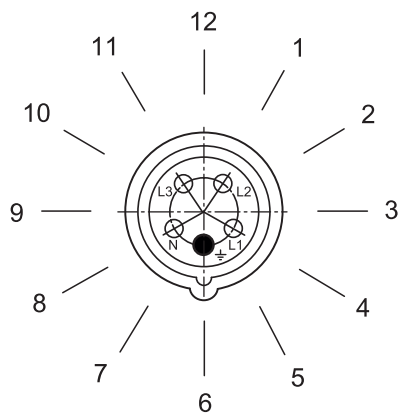

Exemplo: posição de hora

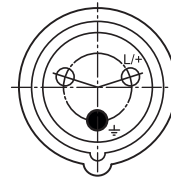

200 ... 250 V = 6 h


19039E00

19038E00

BR

Disposição dos pinos de contato e designações dos bornes


1P + N + \perp

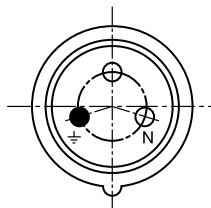

20632E00

8570/12-3..


2P + \perp

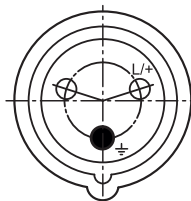

19040E00

8570/12-3..


3P + \perp

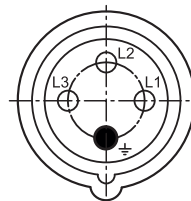

19041E00

8570/12-4..

3P + N + \perp

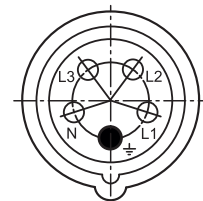

19042E00

8570/12-5..

Disposição dos pinos de contato e designações dos bornes na posição de 6 horas (vista do lado frontal)

Cor de identificação e disposição dos pinos de contato e designações dos bornes

Número de polos	Frequência [Hz]	Tensão [V]	Código de cor	Posição do pino de contato de proteção
	Todas as tensões de funcionamento nominal não abrangidas por outras disposições e/ou frequências ¹⁾		cinza claro	1 h
1P + N + \perp	50 e 60	110 ... 130	amarelo	4 h
	60	277	cinza claro	5 h
2P + \perp	50 e 60	200 ... 250	azul	6 h
	50 e 60	380 ... 415	vermelho	9 h
	50 e 60	480 ... 500	preto	7 h
	> 300 ... 500 ²⁾	> 50	verde	2 h
	CC	> 50 ... 110	cinza claro	3 h
	específico do cliente	específico do cliente		10 h
3P + \perp	50 e 60	100 ... 130	amarelo	4 h
	50 e 60	200 ... 250	azul	9 h
	50 e 60	380 ... 415	vermelho	6 h
	50	380	vermelho	3 h
	60	440 ... 460 ¹⁾	vermelho	11 h
	50 e 60	480 ... 500	preto	7 h
	50 e 60	600 ... 690	preto	5 h
	100 ... 300 ²⁾	> 50	verde	10 h
	> 300 ... 500 ²⁾	> 50	verde	2 h
	3P + N + \perp	50 e 60	57/100 ... 75/130	amarelo
50 e 60		120/208 ... 144/250	azul	9 h
50 e 60		200/346 ... 240/415	vermelho	6 h
50		230/400	vermelho	3 h
60		250/440 ... 265/460 ¹⁾	vermelho	11 h
50 e 60		277/480 ... 288/500	preto	7 h
50 e 60		347/600 ... 400/690	preto	5 h
> 300 ... 500 ²⁾		> 50	verde	2 h
específico do cliente		específico do cliente		10 h

Código de cor, de acordo com a IEC 60309-1, e disposição referentes ao slot polarizador para diferentes tensões e frequências, de acordo com a IEC 60309-2

¹⁾ Principalmente para a instalação naval

²⁾ Frequências ≥ 100 Hz levam a forte aquecimento. Isto deve ser compensado através da redução da corrente para 12 A.

Para outros dados técnicos, ver r-stahl.com.


6 Transporte e armazenamento

- Transportar e armazenar o aparelho somente na embalagem original.
- Armazenar o produto em um local seco (sem condensação) e não sujeito a vibrações.
- Não lançar o aparelho.

7 Montagem e instalação

7.1 Indicações das dimensões / dimensões de fixação

Desenhos dimensionais (todas as dimensões em mm [polegadas]) – Sujeito a modificações

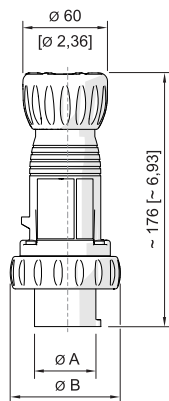

10337E00

8570/12
Plugue SolConeX

Tipo	A	B
8570/12-3.. 16 A, 2P + $\frac{1}{2}$; 1P + N + $\frac{1}{2}$	43,5	78
8570/12-4.. 16 A, 3P + $\frac{1}{2}$	49	89
8570/12-5.. 16 A, 3P + N + $\frac{1}{2}$	56,5	92

BR

7.2 Montagem / desmontagem, posição de uso




7.2.1 Montagem


i	Para proteção contra a sujeira dos pinos de contato, pode ser usada uma capa de proteção apropriada (consulte o capítulo "Acessórios e peças de reposição").
----------	--

Posição de uso

- Guardar sem estar encaixada, com os contactos suspensos verticalmente.


7.3 Instalação

	<p style="text-align: center;">PERIGO</p> <p>Perigo de explosão devido a medidas de proteção insuficientes! A inobservância conduz a ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assegurar a seleção adequada dos condutores, de forma a que as temperaturas máximas permitidas dos condutores não sejam ultrapassadas. • Em caso de utilização de terminais de ilhós, aplicá-los com uma ferramenta apropriada. • Utilizar somente entradas de linhas e tampões de fechamento certificados, examinados em separado e com certificado de exame EU de tipo. • O isolamento do condutor deve chegar até ao borne. • O condutor não deve ser danificado (por ex. entalhado) na remoção do isolamento. • Ligar essencialmente o condutor de proteção.
	<p style="text-align: center;">PERIGO</p> <p>Perigo de explosão ao instalar em áreas especiais potencialmente explosivas de pó!</p> <p>A inobservância conduz a ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não use o aparelho em áreas onde ocorram processos de alta geração de carga, processos de atrito de máquinas e separação, processos de pulverização de elétrons (por exemplo, sistemas de revestimento eletrostático) e poeira gerada pneumáticamente.
	<p style="text-align: center;">PERIGO</p> <p>Perigo de explosão devido a vedação inadequada e/ou temperatura de serviço muito alta!</p> <p>A inobservância conduz a ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserir o plugue apenas se os pinos e as superfícies de contato estiverem livres de fluidos e sujeira. • Vedar completamente o anel de baioneta do plugue para manter a classe de proteção. • Assegurar que seja respeitada a faixa de temperatura de serviço (veja o capítulo "Dados técnicos").

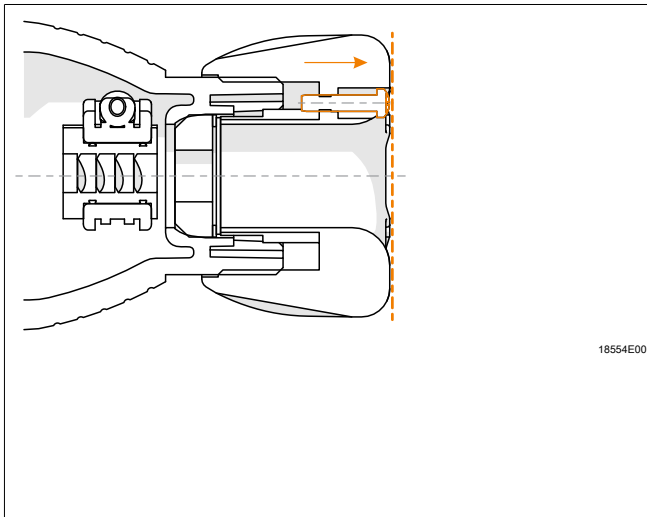


- Desapertar o parafuso de bloqueio de modo a que a cabeça do parafuso fique alinhada com a conexão por parafuso.
- Soltar a conexão por parafuso.
- Após a instalação do cabo, desaparafusar a conexão por parafuso até que o anel de vedação esteja suficientemente pressionado.
- Rodar o parafuso de segurança com um torque de aperto de 0,5 Nm no bloco para dentro da conexão por parafuso.

BR

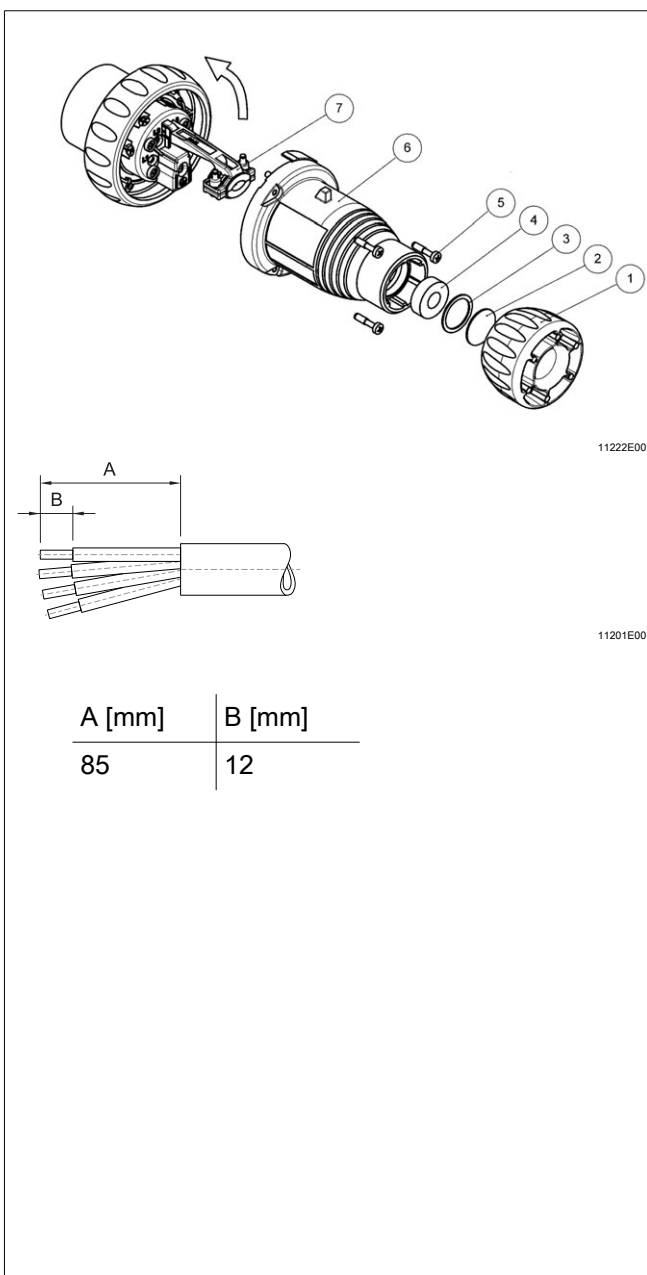

- Desaparafusar a conexão por parafuso (1) e remover a placa de proteção contra o pó (2).
- Remover o anel de pressão (3) e o anel de vedação (4).
- Soltar os parafusos do invólucro (5) e retirar o invólucro do conector (6).
- Inserir o anel de pressão e a vedação através da conexão por parafuso. Se necessário, adaptar o diâmetro interior da vedação cortando o diâmetro da linha.
- Pressionar a vedação (lado pré-perfurado, virado para dentro) no invólucro do conector, colocar o anel de pressão.
- Abrir o dispositivo de alívio de tensão (7) (Torx T15) e girar em um ângulo de 90°.
- Introduzir os cabos nos bornes correspondentes e prendê-los (torque de aperto, consulte o capítulo "Dados técnicos").
- Portanto observar que as extremidades dos cabos desencapados estejam completamente dentro do borne.
- Girar o alívio de tensão para trás e montá-lo no cabo. O local do borne não deve estar sob tensão.
- Apertar o invólucro do conector (torque de aperto, consulte o capítulo "Dados técnicos").
- Apertar a conexão por parafuso e fixar com o parafuso de segurança.


8 Colocação em funcionamento


	PERIGO
	<p>Perigo de explosão devido a uma instalação incorreta! A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes da colocação em funcionamento, verificar se o aparelho foi instalado corretamente. • Respeitar as disposições nacionais.


Antes do comissionamento, garantir o seguinte:

- Controlar a montagem e instalação.
- A caixa não deve apresentar danos.
- Se necessário, remover corpos estranhos.
- Se necessário, limpar a câmara de conexão.
- Controlar se os condutores foram introduzidos corretamente.
- Verificar se todos os parafusos e porcas estão bem apertados.
- Controlar se todos os condutores estão bem apertados.
- Ter em consideração a tensão de rede.

9 Operação

	PERIGO
	<p>Perigo de explosão devido o erro do aparelho depois de curto-circuito no circuito elétrico!</p> <p>A inobservância conduz a ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Após um curto-circuito, controlar a funcionalidade do conector. • Substituir imediatamente o aparelho com defeito.

	PERIGO
	<p>Perigo de explosão devido à umidade, a componentes sujos ou com poeira!</p> <p>A inobservância conduz a ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserir o plugue apenas se seco e livre de sujeira e poeira na tomada.

	<p>O conector deve ser utilizado apenas no estado totalmente montado.</p>
---	---

O conector pode ser utilizado juntamente com os seguintes produtos da empresa R. STAHL:

- Tomada de parede 8570/11, 8572/13, 7570/11, 8575/11, 8575/13
- Tomada flangeada 8570/15, 8570/18, 8572/15, 8575/15
- Acoplador 8572/14, 8575/14
- Tomada de acoplamento 8570/16

O plugue é adequado às tomadas industriais, conforme a DIN EN 60309.

10 Conservação, manutenção, reparo

10.1 Conservação




- O tipo e a abrangência das inspeções devem ser consultados nos regulamentos nacionais correspondentes.
- Ajustar os intervalos de inspeção às condições de operação.

Para a conservação do aparelho, verificar, no mínimo, os seguintes pontos:


- Adaptação firme dos cabos,
- Invólucro, vedações e superfície dos pinos de contato quanto a danos,
- Verificar os pinos de contato quanto a sujeira, limpar se necessário,
- Respeitar as temperaturas permitidas,
- Uso conforme propósito.

BR

10.2 Manutenção

	Observar as normas e regulamentos nacionais em vigor no país de utilização.
	<ul style="list-style-type: none"> • Para prevenir corrosões, o conector deve ser retirado com regularidade. • Se necessário, limpar os pinos de contato. • Após 1000 ciclos de inserção, recomenda-se um tratamento após uma limpeza prévia com óleo de contato (por ex., KLÜBERALFA KRA 3-730).
	Não é permitida a utilização de lubrificantes à base de óleo mineral!

10.3 Reparo

	PERIGO
	<p>Perigo de explosão devido a reparos inadequados! A inobservância origina ferimentos graves ou mortais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicite a realização de reparos nos aparelhos exclusivamente pela R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

10.4 Devolução

- Executa o retorno ou embalagem dos aparelhos apenas sob consulta com R. STAHL! Para isso, entrar em contato com o representante responsável de R. STAHL.

Para a devolução em caso de reparo ou assistência, contacte o serviço de apoio ao cliente da R. STAHL.

- Contacte pessoalmente o serviço de apoio ao cliente.

ou

- Acesse o website r-stahl.com.
- Selecionar em "Support" (Assistência) > "RMA" (Formulário RMA) > "RMA-REQUEST" (Solicitar bilhete RMA).
- Preencher o formulário e enviar.
Você receberá automaticamente um guia RMA por e-mail.
Por favor, imprima este arquivo.
- Enviar o aparelho juntamente com o guia RMA na embalagem para a R. STAHL Schaltgeräte GmbH (para obter o endereço, consulte a capítulo 1.1).

11 Limpeza

- Para evitar carregamento eletrostático, a limpeza dos aparelhos em áreas potencialmente explosivas pode ser feita apenas com um pano úmido.
- No caso de limpeza com pano úmido: utilizar água ou um produto de limpeza suave e não abrasivo, que não risque.
- Não utilizar produtos de limpeza agressivos nem solventes.

12 Descarte

- Observar as normas nacionais e locais em vigor e as disposições legais para o descarte.
- Encaminhar os materiais separados para a reciclagem.
- Garantir um descarte amigável ao ambiente de todos os componentes conforme as disposições legais.

13 Acessórios e peças de reposição

NOTA

A não utilização dos componentes originais pode causar funcionamento inadequado ou danos ao aparelho.

A inobservância desta nota pode provocar danos materiais!

- Usar apenas acessórios e peças de reposição originais da R. STAHL Schaltgeräte GmbH.



Acessórios e peças de reposição, ver folha de dados na homepage r-stahl.com.

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité UE



R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany
 erklärt in alleiniger Verantwortung, *declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,*

dass das Produkt: **Stecker**
that the product: *Plug*
que le produit: *Prise*

Typ(en), type(s), type(s): **8570/*2**

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.
is in conformity with the requirements of the following directives and standards.
est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.

Richtlinie(n) / Directive(s) / Directive(s)		Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)
2014/34/EU 2014/34/EU 2014/34/UE	ATEX-Richtlinie <i>ATEX Directive</i> <i>Directive ATEX</i>	EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014
Kennzeichnung, marking, marquage:		II 2 G Ex eb IIC T6 ... T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db CE0158
EU Baumusterprüfbescheinigung: <i>EU Type Examination Certificate:</i> <i>Attestation d'examen UE de type:</i>		PTB 19 ATEX 1006 X (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany, NB0102)
Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie: <i>Product standards according to Low Voltage Directive:</i> <i>Normes des produit pour la Directive Basse Tension:</i>		EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012 + AC:2014 EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012 EN 60309-4:2007 + A1:2012
2014/30/EU 2014/30/EU 2014/30/UE	EMV-Richtlinie <i>EMC Directive</i> <i>Directive CEM</i>	Nicht zutreffend nach Artikel 2, Absatz (2) d). <i>Not applicable according to article 2, paragraph (2) d).</i> <i>Non applicable selon l'article 2, paragraphe (2) d).</i>
2011/65/EU 2011/65/EU 2011/65/UE	RoHS-Richtlinie <i>RoHS Directive</i> <i>Directive RoHS</i>	EN IEC 63000:2018

Waldenburg, 2021-07-30

Ort und Datum
Place and date
Lieu et date

i.V.

Holger Semrau
Leiter Entwicklung Schaltgeräte
Director R&D Switchgear
Directeur R&D Appareillage

i.V.

Jürgen Freimüller
Leiter Qualitätsmanagement
Director Quality Management
Directeur Assurance de Qualité

Informações adicionais para aplicação no Brasil

Additional information for Brazilian application



Certificado Número: **UL-BR 20.1824X**

Certificate No.

A conformidade dos equipamentos utilizados em atmosfera potencialmente explosiva no mercado brasileiro é regulamentada pela Portaria 179-2010. O referido equipamento está certificado de acordo com este regulamento.

A conformidade com a Portaria 179-2010 e normas relacionadas é confirmada no certificado.

The conformity of the equipment used in potentially explosive atmosphere on the Brazilian market, is regulated in Portaria 179-2010.

The above mentioned equipment is approved and certified according to this regulation.

Compliance with Portaria 179-2010 and related standards is confirmed in certificate.

Modelo R. STAHL <i>R. STAHL Type</i>	Marcação Ex conforme normas ABNT NBR aplicáveis <i>Ex Marking according to applicable ABNT NBR standards</i>
8570/12	Ex eb IIC T6 ... T5 Gb Ex tb IIIC T75 °C Db

Para todas as normas IEC mencionadas no manual de operação, as seguintes normas locais atuais se aplicam.

For all IEC standards mentioned in the operating instructions the following local current standards apply.

Normas IEC <i>IEC standards</i>	Normas ABNT <i>ABNT standards</i>
IEC 60079-14	ABNT NBR IEC 60079-14
IEC 60079-17	ABNT NBR IEC 60079-17
IEC 60079-19	ABNT NBR IEC 60079-19
IEC 60529	ABNT NBR IEC 60529
IEC 62262-0	ABNT NBR IEC 62262-0
IEC 60309-1	ABNT NBR IEC 60309-1
IEC 60309-2	ABNT NBR IEC 60309-2

Identificação de conformidade no produto:

Compliance mark on product:



Selo de Identificação de Conformidade com o símbolo do INMETRO e Organismo de Certificação de Produto
Conformity Identification Mark and Product Certification Organization

Identificação de conformidade na embalagem:

Compliance mark on package:



Selo de Identificação de Conformidade na embalagem
Identification Marking on Package